

橋梁名	橋梁名(カナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検記録	
						判定区分	所 見 等
清水沼橋	(シミズ ノマヅシ)	市道大巻北線	1971	11.5	4.0	Ⅱ	ボックスカルバートの頂版下面と側壁にひびわれが見られる。
中道橋	(ナカミチバシ)	市道南形五郎兵衛堰線	1969	10.7	4.0	Ⅰ	地覆に軽微なひびわれと遊離石灰が見られる。主要部材は、健全である。
出向2号橋	(イデ ムカヘニゴウキョウ)	市道今宿福地中央線	1994	10.5	8.0	Ⅱ	間詰床版から漏水・遊離石灰、橋台端部、地覆に剥離が見られる。
樽見内蛭野線5号橋	(タルミナイルノセンゴウキョウ)	市道樽見内蛭野線	不明	9.5	5.0	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、橋台端部に剥離が見られる。
出向3号橋	(イデ ムカヘサンゴウキョウ)	市道今宿中島線	不明	10.5	5.0	Ⅱ	下流側間詰床版に遊離石灰・欠損、橋台前面に剥離が見られる。
戸波橋	(トナミバシ)	市道羽場戸波線	1971	188.0	5.0	Ⅱ	R4,5年度に橋面以外は補修されている。路面にうき・舗装の異常が見られる。補修後の再劣化により、床版に浮き・床版ひびわれ、支承部に腐食が発生しているため、経過観察を行う必要がある。
落合橋	(オチアイバシ)	市道川原百万刈線	1972	59.9	7.5	Ⅱ	R1,2年度に補修されている。床版に補修後の再劣化による、橋軸直角方向ひびわれ・遊離石灰が発生している。補修により鋼材の防食機能は回復したが、横桁の変形と、緑石部の剥離は補修前と同様の状態であるため、経過観察を行う必要がある。
オホン清水橋	(オホンシズバシ)	市道萱原般若寺線	1972	36.4	3.6	Ⅱ	主桁・横桁に腐食・防食機能の劣化、床版に格子状のひびわれ・鉄筋露出・うきが見られる。防護柵に破断・変形が見られるため、対策が必要である。
川口橋	(カワグチバシ)	市道川口線	1977	34.8	5.8	Ⅱ	主桁下フランジ端部に防食機能の劣化が見られる。結露等により付着した水分が原因と推定される。床版、橋台前面にひびわれが見られる。
清水町橋	(シミズ マチバシ)	市道黒川田ノ植線	1972	34.3	5.5	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、橋脚前面にひびわれ・遊離石灰、地覆にうきが見られる。
大戸川橋	(オホド カハバシ)	市道条里跡般若寺線	2017	34.3	8.5	Ⅱ	橋脚・橋台にひびわれが見られる。
新城橋	(ニイジ ヨウバシ)	市道新城線	1973	22.0	4.0	Ⅱ	R4年度に補修されている。主桁・間詰床版は、断面補修工・表面含浸工により機能回復しているが、軽微なひびわれ・遊離石灰は補修前同様の状態であるため、経過観察を行う必要がある。
木戸口橋	(キドグチバシ)	市道阿気西丁線	1972	27.7	6.0	Ⅱ	主桁・間詰床版に遊離石灰・剥離、橋脚にひびわれ・うきが見られる。防護柵に衝突による新たな欠損・腐食が見られる。
畑中橋	(ハタナカバシ)	市道般若寺下福田線	1972	27.4	4.0	Ⅲ	主桁に遊離石灰を伴うひびわれ・鉄筋露出、間詰床版に遊離石灰、支承にエラストイトの流出、地覆にうきが見られる。P1橋脚張出し部に凍害が原因と推定される剥離が見られる。前回点検から剥離範囲が広がっているため、対策が必要である。
郷口橋	(ゴウクチバシ)	市道郷口新城下線	1973	22.0	3.5	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、間詰床版に遊離石灰、P2橋脚に鉄筋露出・うきが見られる。防護柵に破断が見られるため、対策が必要である。
大堰端2号橋	(オオセキハタニゴウバシ)	市道大堰端宮表線	1973	29.3	3.7	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、間詰床版に遊離石灰、橋脚にうきが見られる。
本田堰橋	(ホンダ セキバシ)	市道四ツ屋西新城線	1974	22.0	5.6	Ⅱ	主桁・橋脚に鉄筋露出、間詰床版に遊離石灰、排水施設に腐食・防食機能の劣化・欠損が見られる。
油川1号橋	(アブラカワイチゴウキョウ)	市道田村浜道線	1974	20.7	3.0	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食、張出床版に鉄筋露出・うき、橋台端部に剥離・鉄筋露出が見られる。
大宮川2号橋	(オミヤカワニゴウキョウ)	市道六町大上橋線	1974	20.6	3.0	Ⅱ	R2年度に補修されている。地覆に補修後の再劣化による剥離が見られる。補修により支承の防食機能は回復したが、ボルトのゆるみは補修前同様の状態であるため、経過観察を行う必要がある。
大宮川1号橋	(オミヤカワイチゴウキョウ)	市道阿気公園線	1974	20.6	3.0	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食、張出床版にかぶり不足による鉄筋露出が見られる。
油川3号橋	(アブラカワサンゴウキョウ)	市道河川公園線	1974	20.5	4.0	Ⅱ	主桁・横桁・支承に腐食、床版に橋軸直角方向の遊離石灰・ひびわれ、橋台端部に剥離・鉄筋露出、路面に凹凸が見られる。
油川4号橋	(アブラカワヨンゴウキョウ)	市道牛中島線	1974	20.4	3.0	Ⅱ	A2橋台側の床版下面のひびわれ・遊離石灰が進行している。主桁、横桁、支承に腐食、張出床版・橋台の端部に剥離・鉄筋露出が見られる。
油川5号橋	(アブラカワゴウキョウ)	市道中島乗阿気線	1974	19.5	4.1	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食、床版に遊離石灰を伴う一方方向のひびわれ、橋台端部に剥離、地覆に剥離・鉄筋露出が見られる。
油川12号橋	(アブラカワジウニゴウキョウ)	市道下高口上田村線	1974	20.0	5.5	Ⅲ	床版に一方方向のひびわれ、橋台に剥離が見られる。主桁G1に伸縮装置からの水の供給が原因と推定される、垂直補剛材の著しい板厚減少が見られるため、対策が必要である。
弥勒橋	(ミロクバシ)	市道上台弥勒線	1975	20.4	4.0	Ⅱ	A2橋台前面にひびわれが見られる。
田ノ植東橋	(タノウエヒガシバシ)	市道密屋南西法寺線	1974	19.0	3.5	Ⅱ	主桁にうき、間詰床版に遊離石灰、橋脚にひびわれ・遊離石灰、排水施設に腐食・防食機能の劣化・欠損が見られる。
大宮川3号橋	(オミヤカワサンゴウキョウ)	市道土井尻線	1974	18.7	5.6	Ⅱ	主桁下フランジに腐食が見られる。結露等により付着した水分が原因と推定される。床版に2方向ひびわれ、支承ボルトにゆるみが見られる。
野田東中谷地線1号橋	(ノダヒガシナカチンイチゴウキョウ)	市道野田東中谷地線	1975	19.0	3.5	Ⅱ	主桁に軽微な剥離、床版に遊離石灰、橋脚にひびわれ、路面に軽微な凹凸が見られる。
蜜屋角掛線1号橋	(ミツヤツノカケンイチゴウキョウ)	市道密屋角掛線	1975	19.0	3.5	Ⅱ	主桁に欠損、間詰床版に遊離石灰、橋脚にひびわれ、排水施設に腐食が見られる。
中谷地橋	(ナカチバシ)	市道蜜屋中谷地西線	1975	19.0	3.5	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、橋脚にひびわれ、排水施設に腐食が見られる。
南田橋	(ミナミダバシ)	市道石ノ塔樋ノ口下線	1976	19.0	3.5	Ⅱ	床版に遊離石灰、橋脚にひびわれ、排水施設に腐食が見られる。
川登東橋	(カワノベヒガシバシ)	市道川登荒処線	1976	19.0	3.5	Ⅱ	橋脚にひびわれ、排水施設に腐食が見られる。
四津屋橋	(ヨツヤバシ)	市道新城上桜森線	1976	18.8	5.5	Ⅱ	主桁・横桁・支承に腐食、張出床版に剥離・鉄筋露出、支承に腐食が見られる。防護柵は一部補修済み。
沖田大橋	(オキダ オホバシ)	市道沖田土手線	1977	19.0	5.5	Ⅱ	P1橋脚端部に剥離・鉄筋露出、路面にひびわれが見られる。
大宮橋	(オミヤバシ)	市道八柏船沼線	2000	18.7	7.0	Ⅰ	橋面にひびわれが見られる。維持工事での補修が望ましい。主要部材は、健全である
土井尻橋	(トイジリバシ)	市道薄井六町線	2011	18.9	6.0	Ⅱ	床版に格子状のひびわれ、橋台前面・地覆側面にひびわれが見られる。
菅生田橋	(スガウタバシ)	市道湯ノ島寺内線	1963	17.8	6.0	Ⅱ	主桁に漏水、P1橋脚に剥離・うき、地覆に欠損が見られる。
佐戸川下橋	(サドカワジバシ)	市道田ノ植野田線	1967	18.4	3.6	Ⅱ	床版に橋軸直角方向ひびわれ、排水管に土砂詰まりが見られる。
又兵衛2号橋	(マタヘ エニゴウバシ)	市道又兵衛東線	1968	17.0	3.0	Ⅱ	主桁・横桁・支承に腐食・防食機能の劣化、床版に一方方向ひびわれ、橋台端部・地覆に剥離が見られる。
大宮川4号橋	(オミヤカワヨンゴウキョウ)	市道田町東線	1974	16.5	4.0	Ⅲ	主桁・横桁・支承に腐食・防食機能の劣化、床版にひびわれ、橋台にうき、防護柵に変形が見られる。主桁G1に伸縮装置からの水の供給が原因と推定される、垂直補剛材の局所的な欠損が見られるため、対策が必要である。
油川13号橋	(アブラカワジウサンゴウキョウ)	市道下高口上田村線	1974	16.5	5.5	Ⅱ	床版に一方方向ひびわれが見られる。前回点検から損傷の進行は見られないが、経過観察を行う必要がある。
大堰端1号橋	(オオセキハタイゴウバシ)	市道岩野沢下宮東線	1973	29.4	3.7	Ⅱ	R3年度に補修されている。間詰床版下面に補修後の再劣化による橋軸方向ひびわれ・遊離石灰が見られるため、経過観察を行う必要がある。
又兵衛橋	(マタヘ イバシ)	市道又兵衛東部線	1969	15.7	4.0	Ⅱ	地覆に衝突による剥離が見られる。床版に橋軸直角方向ひびわれ、バラスト天端面にうき、地覆に剥離が見られる。
堰合橋	(セキアイバシ)	市道石塚北部2号線	1970	16.4	3.0	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、エラストイトの流出、路面に土砂詰まりが見られる。防護柵は補修されている。
向井田橋	(ムカイダバシ)	市道新平川沼館線	1972	15.7	6.8	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、橋台端部に欠損、路面に舗装の異常が見られる。
油川6号橋	(アブラカワロクゴウキョウ)	市道中島乗阿気線	1974	15.5	4.0	Ⅱ	R元年度に補修されている。床版下面に補修後の再劣化による一方方向ひびわれ・遊離石灰、地覆に衝突による欠損が見られるため、経過観察を行う必要がある。
上桜森橋	(カミサクラモリバシ)	市道八柏船沼線	2003	15.7	7.3	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、路面にひびわれが見られる。

油川9号橋	(アブ ^ラ カキウゴ ^ウ ウキョウ)	市道土井尻線	1974	14.8	6.5	Ⅱ	支承部にエラストイトの流出が見られる。主桁端部にひびわれ・遊離石灰、横桁定着部にうき、間詰床版に遊離石灰、橋台に剥離、地覆にうきが見られる。
樋脇橋	(トヨキバ ^シ)	市道折橋四津屋線	1999	15.3	12.0	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰が見られる。橋面からの水の供給が原因と推定される。主桁端部にひびわれ・遊離石灰、橋台前面にひびわれ、地覆に欠損が見られる。
中助五郎林橋	(ナカスケ ^ロ ムバ ^ハ ヤシバ ^シ)	市道沼館下川原線	1958	9.1	4.2	Ⅱ	主桁に橋軸直角方向ひびわれ・遊離石灰が見られる。過載荷重が原因と推測される。間詰床版に遊離石灰、橋台に剥離、防護柵に腐食・防食機能の劣化が見られる。
下三ツ屋橋	(シモミヤバ ^シ)	市道柏木三ツ屋桑木線	1969	9.4	4.3	Ⅱ	主桁に漏水、間詰床版に遊離石灰、橋台全面地覆に剥離が見られる。
沖ノ下橋	(キナノタ ^バ シ)	市道柏木常野桑木線	1970	9.4	4.2	Ⅱ	主桁に漏水、間詰床版に遊離石灰、橋台端部に剥離、支承にエラストイトの流出、防護柵に腐食・防食機能の劣化が見られる。
萱原橋	(カハハラ ^バ シ)	市道常野東線	1970	9.4	4.4	Ⅱ	主桁に剥離、間詰床版に遊離石灰、橋台に漏水、地覆に鉄筋露出が見られる。
高花橋	(タカ ^ハ ナバ ^シ)	市道雄物川高校高花線	1971	9.4	3.5	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰が見られる。橋面からの水の供給が原因と推定される。主桁・地覆に橋軸方向ひびわれ・遊離石灰、A2橋台端部に剥離が見られる。 前回点検から損傷の進行は見られないが、経過観察を行う必要がある。
出向橋	(イデ ^ム カイバ ^シ)	市道造山今宿西部線	1971	8.6	4.1	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、橋台に剥離が見られる。前回点検から損傷の進行は見られないが、経過観察を行う必要がある。地覆に剥離・鉄筋露出が見られるため、対策が必要である。
八幡小路宿館線2号橋	(ヤワタウジ ^シ シュクダ ^テ センニゴ ^ウ ウキョウ)	市道八幡小路宿館線	不明	9.4	3.5	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、間詰床版に遊離石灰、橋台に漏水が見られる。防護柵に破断が見られるため、対策が必要である。
五十田大道上線1号橋	(ゴ ^ジ ユデ ^テ オオチカセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道五十田大道上線	2020	8.5	3.5	Ⅰ	架替え済みで健全である。
豊前中島線3号橋	(フ ^ゼ ンナガ ^バ センサンゴ ^ウ ウキョウ)	市道豊前中島線	不明	9.3	5.5	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、間詰床版・橋台前面に遊離石灰、地覆に欠損が見られる。
沖田樋ノ口線1号橋	(キタ ^ダ ヒノクチセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道沖田樋ノ口線	不明	9.4	6.5	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、A1橋台前面に剥離・鉄筋露出、地覆にうきが見られる。
金屋107線2号橋	(カナベ ^ハ クナセンニゴ ^ウ ウキョウ)	市道金屋107線	不明	9.4	8.0	Ⅱ	A1橋台前面にかぶり不足による、筋露出が見られる。主桁に橋軸方向のひびわれ・遊離石灰、間詰床版に遊離石灰、防護柵に変形が見られる。
大橋	(オホ ^シ)	市道雄物川中央線	1962	8.1	6.3	Ⅲ	主桁・横桁・床版・地覆に鉄筋露出・うきが見られる。主桁下面の広範囲に鉄筋露出・うきが見られる。凍害やかぶり不足等が原因と推定される。
宮川橋	(ミヤカワ ^バ シ)	市道根田谷地阿気桜森線	1921	7.2	6.0	Ⅱ	防護柵に衝突による腐食、防食機能の劣化が見られる。間詰床版に遊離石灰が見られる。橋台前面は前回点検以降に補修済み。
水門下橋	(スイモンシタ ^バ シ)	市道今宿福地中央線	1968	7.4	6.5	Ⅱ	主桁に剥離、間詰床版に遊離石灰、橋台端部に剥離・鉄筋露出、地覆にひびわれが見られる。
豊前砂子田線1号橋	(フ ^ゼ ンスナゴ ^ダ センイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道豊前砂子田線	不明	7.3	3.5	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、A1橋台に剥離・鉄筋露出、路面に剥離が見られる。
蛭野M4線3号橋	(ヒルノエムヨンセンサンゴ ^ウ ウキョウ)	市道蛭野M4線	不明	6.3	2.5	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、A1橋台前面・地覆に剥離が見られる。
覚町白山神社線1号橋	(カ ^ク マチハクサンジ ^ン ジ ^ハ センイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道覚町白山神社線	不明	4.8	5.0	Ⅱ	A1橋台前面にうきが見られる。
荒所北小路線1号橋	(アラトキヨクウジ ^シ センイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道荒所北小路線	不明	4.0	3.0	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、橋台に漏水が見られる。
十五野1号線1号橋	(ジ ^ユ ゴ ^ノ イチゴ ^ウ ウンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道十五野1号線	不明	4.0	3.2	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、橋台に漏水、路面に桁間の隙間が見られる。
七日市北線1号橋	(ナノイチチセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道七日市北線	不明	4.3	3.5	Ⅱ	主桁端部・地覆に剥離・鉄筋露出、橋台に漏水が見られる。
大倉小屋2号橋	(オクラコ ^ヤ ヤニゴ ^ウ ハシ)	市道南大倉小屋谷地線	2022	4.3	3.6	Ⅰ	架替え済みで健全である。
三ツ栗2号橋	(ミツクリニゴ ^ウ ハシ)	市道下中島斉藤小屋線	不明	4.4	3.6	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出、A1橋台前面にひびわれ、路面に舗装の異常が見られる。
関合村西3号橋	(セキアイムニサンゴ ^ウ ハシ)	市道関合南馬場線	不明	4.1	3.6	Ⅰ	地覆に剥離が見られるが、一部補修済み。
三ツ栗1号橋	(ミツクリイチゴ ^ウ ハシ)	市道大島中村目名川線	不明	4.2	3.7	Ⅱ	床版・橋台に剥離・鉄筋露出、地覆に欠損が見られる。
五味川南線1号橋	(ゴ ^ミ カワミナセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道五味川南線	不明	4.0	3.7	Ⅲ	主桁・横桁・路面(端部)に鉄筋露出が見られる。下部工に基礎の沈下とひびわれがみられる。荷重がかからないよう交通規制をする等の対策が必要である。
五味川西線1号橋	(ゴ ^ミ カワニセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道五味川西線	不明	4.0	3.7	Ⅲ	主桁・横桁・路面(端部)に鉄筋露出が見られる。下部工に背面土圧が原因と推定される傾斜がみらる。荷重がかからないよう交通規制をする等の対策が必要である。
境田北2号橋	(サカイ ^ダ キタニゴ ^ウ ハシ)	市道松林関小屋線	2022	4.1	3.7	Ⅰ	架替え済みで健全である。
館廻六日町線1号橋	(タテマワリムイカマチセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道館廻六日町線	不明	4.0	3.7	Ⅱ	床版に剥離・うきが見られる。路面から桁下への水が供給されることが原因と推定される。 橋台前面に剥離が見られる。路面に軽微な凹凸が見られるため、摺り付け等の対策が必要である。
小安沢5号橋	(オヤサ ^ワ ワゴ ^ウ ウキョウ)	市道武道線	不明	4.3	4.0	Ⅱ	床版に鉄筋露出、防護柵に変形が見られる。
御倉前北外郭線1号橋	(オクラマエキカ ^ハ イカセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道御倉前北外郭線	不明	4.0	4.0	Ⅱ	ボックスカルバートの側壁にひびわれが見られる。地覆に衝突による軽微な欠損が見られる。
穴市線1号橋	(アナイチセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道穴市線	不明	4.4	4.0	Ⅱ	地覆に衝突が原因と推測される剥離が見られる。ボックスカルバート頂版下面と側壁にかぶり不足による鉄筋露出が見られる。
下明永橋	(シモミユエイハシ)	市道明永中4号線	不明	4.1	4.0	Ⅰ	地覆に剥離・鉄筋露出が見られる。主要部材は、健全である。
中谷地2号橋	(ナカチニゴ ^ウ ハシ)	市道中谷地福小屋線	不明	4.3	4.2	Ⅱ	主桁にうき、橋台に漏水が見られる。
下村羽場線1号橋	(シモムラハ ^シ センイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道下村羽場線	不明	4.0	4.2	Ⅰ	地覆に剥離・鉄筋露出が見られる。主要部材は、健全である。
上八木東橋	(カミキ ^ハ ヒカ ^シ シバ ^シ)	市道上八木東線	不明	4.0	4.3	Ⅰ	健全である。
馬鞍釜ノ川線1号橋	(マク ^ラ カマノカセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道馬鞍釜ノ川線	不明	4.0	4.5	Ⅱ	床版に木片混入、橋台に剥離・鉄筋露出、防護柵に変形が見られる。
沼山2号橋	(ヌヤマニゴ ^ウ ハシ)	市道沼山線	不明	4.1	4.5	Ⅱ	橋台前面に剥離が見られる。地覆は一部補修済み。
下中島1号橋	(シモナカジ ^シ マイチゴ ^ウ ハシ)	市道水越下中島線	不明	4.0	4.6	Ⅱ	床版に鉄筋露出、橋台、地覆に剥離が見られる。
田屋学校通線2号橋	(タヤガ ^ウ ッコウト ^リ オセンニゴ ^ウ ウキョウ)	市道田屋学校通線	不明	4.3	5.0	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる。路面に軽微な凹凸が見られるため、摺り付け等の対策が必要である。
赤川橋	(アカガ ^ウ ハシ)	市道塚堀赤川線	不明	4.0	5.0	Ⅲ	床版・下部工に漏水が見られる、舗装異常(ひびわれ)が見られる。かぶり不足や凍害等が原因と推定される主桁の鉄筋露出が見られ、架け換えを含めた早期の対策が必要である。
御倉前甚平南線1号橋	(オクラマヱ ^シ ンバ ^ハ イナミセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道御倉前甚平南線	不明	4.0	5.0	Ⅰ	路面に軽微な凹凸が見られるため、摺り付け等の対策が必要である。 他主要部材は健全である。
一本杉高口線1号橋	(イツパ ^ノ スギ ^ハ タカチセンイチゴ ^ウ ウキョウ)	市道一本杉高口線	不明	4.3	5.0	Ⅱ	ボックスカルバート頂版下面に橋軸方向ひびわれ、ボックスカルバート側壁に剥離・鉄筋露出が見られる。
大倉小屋3号橋	(オクラコ ^ヤ ヤシゴ ^ウ ハシ)	市道明永間明田線	不明	4.4	5.3	Ⅱ	床版、地覆に鉄筋露出、橋台前面に剥離が見られる。
静町3号橋	(シズ ^カ マチサンゴ ^ウ ハシ)	市道静町上小屋幹線	不明	4.2	5.5	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。水の浸透による凍害が原因と推定される。地覆に鉄筋露出、下部工に漏水が見られる。
羽場橋	(ハバ ^シ ハシ)	市道三重植田線	不明	4.0	5.5	Ⅱ	ボックスカルバート頂版下面に剥離・遊離石灰、ボックスカルバート側壁・地覆に剥離が見られる。
北大屋敷1号橋	(キタオヤシイチゴ ^ウ ハシ)	市道大島中村目名川線	不明	4.2	5.6	Ⅱ	床版・地覆に剥離・鉄筋露出、橋台にひびわれが見られる。
沼田真角線7号橋	(ヌマタマツカセナナゴ ^ウ ウキョウ)	市道沼田真角線	不明	4.1	5.6	Ⅱ	ボックスカルバート頂版下面、側壁に橋軸直角方向のひびわれ、地覆に剥離・鉄筋露出が見られる。
荒田目西線2号橋	(アラタメニセンニゴ ^ウ ウキョウ)	市道荒田目西線	不明	4.0	5.8	Ⅰ	路面に軽微な凹凸が見られるため、摺り付け等の対策が必要である。 主要部材は健全である。
宮東橋	(ミヤヒガ ^シ シバ ^シ)	市道三重植田線	不明	4.0	6.0	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出、橋台前面に剥離、地覆にうきが見られる。

駅西6号橋	(エキニシロウゴウバシ)	市道駅西13号線	不明	4.2	6.0	Ⅱ	ボックスカルバート頂版下面の接合部に遊離石灰、地覆にひびわれが見られる。側壁は補修済み。
上八木橋	(カミヤキバシ)	市道上八木南線	不明	4.1	6.2	Ⅱ	床版下面に鉄筋露出、側壁に木片の混入、路面にひびわれが見られる。
高口村中西線1号橋	(タカグチムラカニセンイチゴウキョウ)	市道高口村中西線	不明	4.0	6.2	Ⅱ	地覆側面に剥離・鉄筋露出が見られる。
107西線2号橋	(ヒャクナニセンニゴウキョウ)	市道107西線	不明	4.0	6.4	Ⅲ	橋台前面に剥離、防護柵に欠損が見られる。凍害やかぶり不足等が原因と推定される床版の鉄筋露出・うきが見られる。
西原駅北線1号橋	(ニシハラエキキタセンイチゴウキョウ)	市道西原駅北線	不明	4.1	6.6	Ⅱ	床版に橋軸方向ひびわれ、橋台前面に剥離が見られる。防護柵に破断が見られるため、対策が必要である。
沼下2号橋	(ヌマシタニゴウバシ)	市道赤川8号線	不明	4.1	7.0	Ⅱ	床版に鉄筋露出、ボックスカルバート側壁にひびわれ、路面にひびわれが見られる。
下桜沢新町線1号橋	(シモサカザウシマサセンイチゴウキョウ)	市道下桜沢新町線	不明	4.0	7.0	Ⅱ	ボックスカルバート頂版下面、隔壁に鉄筋露出が見られる。防護柵に変形が見られるため、対策が必要である。
大深井橋	(オホフカイバシ)	市道雄物川東西線	不明	4.0	7.1	Ⅱ	ボックスカルバート頂版下面、側壁に橋軸方向ひびわれ・遊離石灰、防護柵に変形が見られる。
大橋田町線2号橋	(オホバシタマサニゴウキョウ)	市道大橋田町線	不明	4.0	5.8	Ⅱ	床版に雨水の回り込みによる漏水、路面にひびわれが見られる。
梨木田屋線1号橋	(ナシキタヤセンイチゴウキョウ)	市道梨木田屋線	不明	4.2	6.1	Ⅱ	橋台に漏水・遊離石灰、路面にひびわれが見られる。
樋ノ口東線1号橋	(ヒノクチガニセンイチゴウキョウ)	市道樋ノ口東線	不明	4.0	8.7	Ⅱ	ボックスカルバート頂版下面、側壁の橋軸方向ひびわれが見られる路面に軽微な凹凸が見られるため、摺り付け等の対策が必要である。
下都木下線1号橋	(シモキナギサニセンイチゴウキョウ)	市道下都木下線	不明	4.0	9.3	I	路面に軽微な凹凸が見られるため、摺り付け等の対策が必要である。主要部材は健全である。
七ノ口橋	(ナナグチバシ)	市道三枚橋一の口線	不明	4.4	9.6	Ⅱ	ボックスカルバート頂版下面にかぶり不足による鉄筋露出、橋台に剥離、地覆にひびわれが見られる。
深間内荒処線1号橋	(フカマウチアサトノセンイチゴウキョウ)	市道深間内荒処線	不明	4.1	9.9	Ⅱ	ボックスカルバート頂版下面に橋軸直角方向ひびわれ、側壁にひびわれが見られる。防護柵に変形が見られるため、対策が必要である。
大鳥井橋	(オトリイバシ)	市道朝倉サイクリングロード線	1982	80.1	4.0	Ⅱ	張出床版に鉄筋露出、橋脚にひびわれ、伸縮装置に変形が見られる。親柱基部(終点側)は一部補修済み。
上の橋	(カミバシ)	市道大町上の橋線	1983	70.8	4.6	Ⅱ	第1径間、主桁端部に橋軸方向ひびわれが見られる。照明施設(基部付近の支柱)に腐食、欠損が見られる。
駅西9号橋	(エキニシユウゴウバシ)	市道駅西歩道5号線	不明	12.2	7.2	Ⅱ	ボックスカルバートの頂版下面に遊離石灰を伴う橋軸方向ひびわれ、側壁に水平方向ひびわれが見られる。起点側側壁は補修済み。
仁井田跨線橋側道1号橋	(ニイダノセンキョウリキドウイチゴウキョウ)	仁井田跨線橋1号線	1989	19.3	6.0	I	防護柵支柱に欠損、地覆に衝突による欠損が見られる。
仁井田跨線橋側道2号橋	(ニイダノセンキョウリキドウニゴウキョウ)	仁井田跨線橋1号線	1988	19.6	6.0	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰、橋台前面にひびわれ、路面にひびわれが見られる。
城野岡2号橋	(ジョウノオカニゴウキョウ)	市道赤坂柳ノ下線	不明	2.3	3.0	I	
庚塚1号橋	(カノエツカイチゴウバシ)	市道黒川田ノ植線	不明	3.8	10.0	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰、下部構造に剥離・鉄筋露出が見られる。
北小屋2号橋	(キタゴヤニゴウバシ)	市道北小屋西久保ノ目線	不明	2.3	4.0	I	
八幡5号橋	(ハチマンゴゴウバシ)	市道後野上長田線	不明	2.4	4.0	I	
樋掛2号橋	(トヨガカリニゴウバシ)	市道水越下中島線	不明	2.3	4.1	I	
北小屋3号橋	(キタゴヤサンゴウバシ)	市道福小屋1号線	不明	2.4	5.0	I	
宮下1号橋	(ミヤシタイチゴウバシ)	市道清水町村中2号線	不明	2.2	5.0	I	
卸町1号橋	(オロシマチイチゴウバシ)	市道上長田赤坂線	不明	2.4	5.3	I	
三本柳1号橋	(サンボンヤナギイチゴウバシ)	市道助太郎六助小屋線	不明	2.1	5.5	I	
間名田2号橋	(マミョウダニゴウバシ)	市道下悪戸上間明田線	不明	2.3	6.0	I	
館3号橋	(タチサンゴウバシ)	市道館栄川原線	不明	2.3	6.2	I	
本剛一の堰1号橋	(ホンゴウイチノセキイチゴウバシ)	市道平和町本郷線	不明	2.4	6.5	Ⅱ	下部構造にすりへりがある。ゴミなどの堆積物により流水障害となっている。
北小屋4号橋	(キタゴヤヨンゴウバシ)	市道弘小屋線	不明	2.3	7.0	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。
赤坂1号橋	(アカサカイチゴウバシ)	市道静町赤坂線	廃橋			無し	廃橋 現地確認
下鶴田橋	(シモツルタバシ)	市道静町赤坂線	不明	2.1	7.0	I	
三本柳4号橋	(サンボンヤナギヨンゴウバシ)	市道静町赤坂線	不明	2.1	7.1	I	
関合村西1号橋	(セキアイムラニシイチゴウバシ)	市道日向中村線	不明	2.2	7.1	Ⅱ	下部構造(A1・A2とも)に隙間・洗堀がある。
赤坂2号橋	(アカサカニゴウバシ)	市道朝日が丘中央線	不明	2.0	7.4	Ⅱ	上部構造(床版)に一部鉄筋露出がある。
静町1号橋	(シズカマチイチゴウバシ)	市道静町上小屋幹線	不明	2.3	7.8	Ⅱ	下部構造に洗い出しが見られる。
三本柳3号橋	(サンボンヤナギサンゴウバシ)	市道三本柳森崎線	不明	2.3	5.2	Ⅱ	上部構造・下部構造とも打ち継ぎ目不良である。
大槻沢川橋	(オオツキサワカワバシ)	市道狙半内線	不明	2.1	8.8	Ⅱ	下部コンクリート(L=6m)の抜け落ち・欠損・浸食・洗堀(最大H=0.25m)がある。
下通りM1線1号橋	(シモドリオリエイチセンイチゴウキョウ)	市道下通りM1線	2013	2.8	2.2	I	水路改修に伴い橋の架け替えとなっている。
上通り梨木線1号橋	(カミドリナシノキセンイチゴウキョウ)	市道上通り梨木線	2013	2.8	3.2	I	水路改修に伴い橋の架け替えとなっている。
大橋下醍醐線1号橋	(オオバシシタダイゴセンイチゴウキョウ)	市道大橋下醍醐線	2014	2.8	4.5	I	水路改修に伴い橋の架け替えとなっている。
上狐洩醍醐東線1号橋	(カミキツネブチダイゴヒガシセンイチゴウキョウ)	市道上狐洩醍醐東線	2013	2.8	4.5	I	水路改修に伴い橋の架け替えとなっている。
上狐洩下醍醐線1号橋	(カミキツネブチシタダイゴセンイチゴウキョウ)	市道上狐洩下醍醐線	2013	2.8	4.5	I	水路改修に伴い橋の架け替えとなっている。
小泉豊前線1号橋	(コイズミブゼンセンイチゴウキョウ)	市道小泉豊前線	不明			2m未満	ほ場整備事業により橋長2m未満となった(ボックスカルバート1.21m)
下通り下醍醐線1号橋	(シモドリオリシタダイゴセンイチゴウキョウ)	市道下通り下醍醐線	不明	3.9	11.0	Ⅱ	床版にひび割れ、下部構造に漏水・遊離石灰がある。
岩ノ沢橋	(イワノサワバシ)	市道新藤荒処線	不明	3.9	22.7	Ⅱ	
上藤根村中M－3－3線2号橋	(カミフジネムラナカエムノサンノサンセンニゴウキョウ)	市道上藤根村中M－3－3線	不明	2.3	3.8	I	
下福田東1号線1号橋	(シモフクダヒガシイチゴウセンイチゴウキョウ)	市道下福田東1号線	廃橋			無し	廃橋 現地確認
下高口油川幹排添線1号橋	(シモタカクチアブラカワカンバイソエセンイチゴウキョウ)	市道下高口油川幹排添線	不明	2.0	4.0	Ⅲ	床版の上・下面共に鉄筋露出、剥離あり。
相川野砂子田東線3号橋	(アイカワノスナゴダヒガシセンサンゴウキョウ)	市道相川野砂子田東線	不明	2.4	4.3	Ⅱ	床版に大きな隙間がある。
相川野砂子田東線1号橋	(アイカワノスナゴダヒガシセンイチゴウキョウ)	市道相川野砂子田東線	不明	2.0	4.5	Ⅱ	下部構造:桁受け変形、すり減りがある。
小泉西小泉線1号橋	(コイズミニシコイズミセンイチゴウキョウ)	市道小泉西小泉線	不明	2.1	5.0	I	
下村田ノ新戸線1号橋	(シタムラタノシンドセンイチゴウキョウ)	市道下村田ノ新戸線	不明	2.1	5.1	Ⅲ	床版にひび割れがある。
浅舞柳持線3号橋	(アサマイヤナギマチセンサンゴウキョウ)	市道浅舞柳持線	不明	2.3	5.2	Ⅱ	橋台に欠損がある。
107蔣沼線1号橋	(ヒャクナナガツギヌマセンイチゴウキョウ)	市道107蔣沼線	不明	2.4	5.5	Ⅱ	上部・下部ともに経年劣化が見られる。
川登下醍醐線2号橋	(カワノボリシタダイゴセンニゴウキョウ)	市道川登下醍醐線	不明	2.3	5.6	I	
相川野東里線1号橋	(アイカワノトウサトセンイチゴウキョウ)	市道相川野東里線	不明	2.0	6.0	Ⅲ	下部構造に基礎杭変形、桁受け変形が見られる。
下都木下線2号橋	(シモミヤコキジタセンニゴウキョウ)	市道下都木下線	不明	2.3	6.0	Ⅱ	上部・下部構造に遊離石灰が見られる。

下高口五味川線2号橋	(シモタカグチゴミカワセンニゴウキョウ)	市道下高口五味川線	不明	2.3	6.4	Ⅱ	下部構造にすり減り、地覆に欠損が見られる。
樽新東線1号橋	(タルシンヒガシセンイチゴウキョウ)	市道樽新東線	不明	2.4	6.5	I	
下吉田桜森線2号橋	(シモヨシダサクラモリセンニゴウキョウ)	市道下吉田桜森線	不明	2.4	6.5	I	地覆に一部破損がある。
年子狐住宅線1号橋	(ネンネコジュウタクセンイチゴウキョウ)	市道年子狐住宅線	不明	2.3	7.0	Ⅱ	床版下流部に鉄筋露出、ひび割れあり。
掬下都線4号橋	(ハバシモミヤコセンヨンゴウキョウ)	市道掬下都線	不明	2.4	7.7	Ⅱ	床版上部にすり減り、損傷が見られる。
伍口村中線1号橋	(ゴグチムラナカセンイチゴウキョウ)	市道伍口村中線	不明	2.4	8.0	Ⅱ	下部構造にすり減りが見られる。
下吉田村中東線1号橋	(シモヨシダムラナカヒガシセンイチゴウキョウ)	市道下吉田村中東線	不明	2.0	11.5	Ⅱ	下部構造にすり減り、地覆損傷(鉄筋露出)高欄破損がある。
浅舞柳持線6号橋	(アサマイヤナギモチセンロクゴウキョウ)	市道浅舞柳持線	不明	2.4	12.3	I	
下川原7号橋	(シモカワラナナゴウキョウ)	市道下川原北部線	不明	2.4	5.0	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出がある。
湯の沢川橋	(ユノサワカワバシ)	市道湯ノ沢線	不明	2.4	4.0	I	
両頭6号橋	(リョウズロクゴウキョウ)	市道新城北線	不明	2.1	4.8	I	
けだに橋	(ケダニバシ)	市道下川原線	不明	2.3	4.8	I	
湯の沢川4号橋	(ユノサワカワヨンゴウキョウ)	市道大沢南部2号線	廃橋			無し	廃橋 現地確認
ハツ口4号橋	(ヤツグチヨンゴウキョウ)	市道上西野堤防2号線	不明	2.2	6.0	I	セーフティパイプの脱落と地覆鉄筋の露出。
柏木橋	(カシワギバシ)	市道今宿福地中央線	不明	2.4	6.9	I	
大塚橋	(オオツカバシ)	市道新城大塚線	不明	2.0	8.1	I	
今宿橋	(イマシュクバシ)	市道沼館今宿東部線	不明	2.0	9.6	Ⅱ	床版にジャンカ、すり減りあり。
白山前3号橋	(ハクサンマエサンゴウキョウ)	市道白山前線	1970	5.0	0.7	I	
大木屋橋	(オオゴヤバシ)	市道大木屋自然の家線	不明	4.5	3.5	Ⅱ	木製桁を架け替えているが、下部構造は従前(側溝二次製品を利用したもの)と同じ。
山崎橋	(ヤマザキバシ)	市道袴形呂土沢線	不明	4.0	6.0	Ⅲ	床版に剥離・鉄筋露出が見られ対策が必要である。
平野2号橋	(ヒラノニゴウキョウ)	市道タモノ木夏見沢線	不明	2.2	6.4	Ⅱ	床版に孔があり漏水している。
中の村越前線1号橋	(ナカノムラエツゼンセンイチゴウキョウ)	市道中の村越前線	不明	3.9	7.6	Ⅱ	A2橋台にひびわれ、剥離・鉄筋露出が見られる。
梨木古内線1号橋	(ナシノキフルウチセンイチゴウキョウ)	市道梨木古内線	不明	3.3	17.5	Ⅱ	防音シートを張っているため内部を見ることができない。(前回の所見:頂板に漏水・遊離石灰が見られ対策が必要である。)
十五野富沢3号線1号橋	(ジュウゴノトミザワサンゴウセンイチゴウキョウ)	市道十五野富沢3号線	不明	2.3	4.0	I	
十五野富沢1号線1号橋	(ジュウゴノトミザワイチゴウセンイチゴウキョウ)	市道十五野富沢1号線	不明	2.2	4.0	I	その他(欄干)補修を確認。
睦合中線1号橋	(ムツアイナカセンイチゴウキョウ)	市道睦合中線	不明	2.2	4.5	I	
別明駒引線1号橋	(バツミョウコマヒクセンイチゴウキョウ)	市道別明駒引線	不明	2.2	4.5	I	
中島駒引線1号橋	(ナカジマコマヒクセンイチゴウキョウ)	市道中島駒引線	不明	2.4	4.5	I	
十五野3号線1号橋	(ジュウゴノサンゴウセンイチゴウキョウ)	市道十五野3号線	不明	2.3	5.0	I	
駒引裏線1号橋	(コマヒキウラセンイチゴウキョウ)	市道駒引裏線	不明	2.2	5.0	I	
真角川原線1号橋	(マツカクカワラセンイチゴウキョウ)	市道真角川原線	不明	2.4	5.3	I	
下村下今泉線1号橋	(シモムラシモイマイズミセンイチゴウキョウ)	市道下村下今泉線	不明	2.4	5.3	I	
沼尻荊島線1号橋	(ヌマジリバラジマセンイチゴウキョウ)	市道沼尻荊島線	不明	2.4	5.6	I	
仁井田古内線1号橋	(ニイダフルウチセンイチゴウキョウ)	市道仁井田古内線	不明	2.4	5.7	I	
富沢北線1号橋	(トミザワキタセンイチゴウキョウ)	市道富沢北線	不明	2.3	6.0	I	
下今泉線1号橋	(シモイマイズミセンイチゴウキョウ)	市道下今泉線	不明	2.4	6.0	I	
羽場1号線1号橋	(ハバイチゴウセンイチゴウキョウ)	市道羽場1号線	不明	2.0	6.5	I	
御休線2号橋	(オヤスミセンニゴウキョウ)	市道御休線	不明	2.1	6.9	I	
中の村能平喜線4号橋	(ナカノムラノウヒラキセンヨンゴウキョウ)	市道中の村能平喜線	不明	2.0	7.0	I	
仁井田2号線1号橋	(ニイダニゴウセンイチゴウキョウ)	市道仁井田2号線	不明	2.4	7.0	I	
十文字担手17号線1号橋	(ジュウモンジニナイテジュウナナゴウセンイチゴウキョウ)	市道十文字担手17号線	不明	2.3	8.3	I	
中の村能平喜線1号橋	(ナカノムラノウヒラキセンイチゴウキョウ)	市道中の村能平喜線	不明	2.0	8.6	I	
西下中の村線2号橋	(ニシシタナカノムラセンニゴウキョウ)	市道西下中の村線	廃橋			無し	廃橋 現地確認
富沢中線1号橋	(トミザワナカセンイチゴウキョウ)	市道富沢中線	不明	2.3	8.8	I	
沼田真角線2号橋	(ヌマタマツカクセンニゴウキョウ)	市道沼田真角線	不明	2.1	9.2	Ⅱ	下部構造にすりヘリがある。
睦合造山線1号橋	(ムツアイツクリヤマセンイチゴウキョウ)	市道睦合造山線	不明	2.2	9.3	I	
曙町2号線1号橋	(アケボノチョウニゴウセンイチゴウキョウ)	市道曙町2号線	2020	4.0	8.0	I	
曙町2号線2号橋	(アケボノチョウニゴウセンイチゴウキョウ)	市道曙町2号線	2020	4.0	8.0	I	
狐沢橋	(キツネザワバシ)	市道鷹の巣線	不明			2m未満	対象外 現地確認
矢矧沢橋	(ヤハギサワバシ)	市道矢矧沢線	不明	2.4	4.0	I	
鳥食野橋	(トリクイノバシ)	市道上黒沢線	不明	2.3	5.5	I	